

GWARANCJA

1. Udziela się gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie przyłbicy na okres 2 lat (24 miesiące).
2. Datą, od której obowiązuje gwarancja, jest data zakupu przyłbicy.
3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przyłbicy pod adres firmy sprzedającej, a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisana datę zakupu, pieczęć punktu sprzedaży lub załącznik w postaci dowodu zakupu.
4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt na własny koszt do punktu sprzedaży. Po wykonaniu naprawy produkt zostanie wysłany reklamującemu na koszt gwaranta.
5. Reklamujący powinien dostarczyć przyłbicę odpowiednio zabezpieczoną przed uszkodzeniem w czasie transportu.
6. Reklamujący odpowiada za ew. zaginięcie przyłbicy w czasie dostarczenia, gwarant natomiast zobowiązuje się dostarczyć naprawioną przyłbicę do reklamującego i odpowiada za jej ew. zaginięcie w czasie transportu.
7. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub wymieniony przez gwaranta na taki sam, wolny od wad. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty, lub wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez gwaranta, bądź przez reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego przedmiotu.
8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
9. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
 - Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu.
 - Przechowywania i konserwacji przyłbicy oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
 - Obniżanie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, pęknięcia szkielek, itp.
 - Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.



SAMOŚCIEMNIAJĄCE PRZYŁBICE SPAWALNICZE POWERWELD 3620N / 3728N instrukcja obsługi


WPROWADZENIE

Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przyłbicy, aby zapewnić sobie długotrwałą, bezpieczną i bezawaryjną pracę. Przyłbica spawalnicza, którą Państwo zakupili jest nowoczesnym produktem opartym o technologie z zakresu optoelektroniki, zasilania słonecznego, LCD i mikroelektroniki. Przyłbica nie tylko zapewnia ochroną oczu spawacza przed blaskiem łuku spawalniczego, ale też uwalnia obie jego dłonie, dzięki czemu zapewnia wyższy komfort i jakość pracy


MONTAŻ

1. Zawartość opakowania:

- przyłbica spawalnicza z filtrem samościemniającym,
- uchwyt nagłowny
- instrukcja obsługi

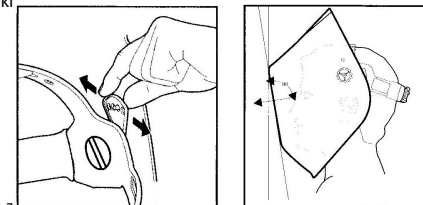

2. Zamontuj nagłowie do przyłbicy. W tym celu odkręć nakrętki z nagłowia, przełóż śruby przez kwadratowe otwory w przyłbicy i dokręć nakrętki (część nagłowia z opaską przeciwpotną powinna znaleźć się z przodu przyłbicy). Kąt pochylenia przyłbicy w pozycji opuszczonej możesz wyregulować poprzez umieszczenie trzpienia znajdującego się pod nakrętką po prawej stronie przyłbicy w jednym z trzech otworów.
3. Wyreguluj wielkość uchwytu nagłownego do rozmiarów swojej głowy (regulacja pionowa paskiem; regulacja pozioma pokrętkiem z tyłu głowy). Pokrętło należy najpierw wcisnąć, a następnie przekręcać aż do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

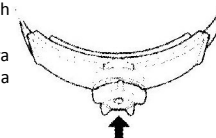

UWAGA! Ta przyłbica spawalnicza spełnia normy w zakresie bezpieczeństwa spawania. Tylko przeszkoleni spawacze powinni jej używać. Bezpieczne używanie tego produktu wymaga właściwego wyszkolenia w zakresie spawalnictwa. Nie używaj maski bez szkła ochronnego lub bez filtra.
Nie używaj maski jeśli jakkolwiek jej część jest uszkodzona. Używaj w zakresie temperatur otoczenia od -10°C do +55°C.

OSTRZEŻENIE!

Przyłbica spawalnicza nie jest odpowiednia do cięcia palinkami laserowymi i acetyleno-tlenowymi. Przyłbica nie stanowi ochrony przed substancjami wybuchowymi lub żrącymi. Przyłbica nie stanowi ochrony przed mocnymi uderzeniami, np. tarcz szlifierskich. Nigdy nie kładź przyłbicy na rozgrzanych powierzchniach.

.....
data zakupu i pieczęć sprzedawcy

Importer: EBH WURASIA
<http://www.powerweld.pl>

	POWERWELD 3620N	POWERWELD 3728N	moduł filtrujący POWERWELD 3620N/3728N	
<i>rozmiar filtra</i>	110 x 90 x 9 mm	115 X 136 X 10 mm		
<i>wymiar pola widzenia</i>	98 x 48 mm	100 x 60 mm	<i>zasilanie</i>	12V DC; 5W akumulator 4,3Ah
<i>stopień zaciemnienia</i>	rozjaśniony: DIN 4 ; ściemniony: DIN 9 - 13	rozjaśniony: DIN 4 ; ściemniony: DIN 5-8 / 9-13	<i>żywołność akumulatora</i>	500 cykli ładowania
<i>ilość czujników łuku</i>	2	4	<i>cykl pracy</i>	>8 godzin
<i>czas reakcji</i>	1/10000 s	1/25000 s	<i>przepływ powietrza</i>	150/180/200 l/min
<i>czas rozjaśniania</i>	0,1 – 0,9 s	0,2 – 1,0 s	<i>wymiary filtra</i>	φ120x35 mm
<i>czułość</i>	regulowana płynnie	10-stopniowa regulacja	<i>klasa filtra</i>	P3 - skuteczność filtracji 99,95% ; ochrona przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m ³
<i>ochrona UV/IR</i>	DIN 16	DIN 16	<i>normy</i>	89/686/EC, EN12941, EN12942
<i>temperatura pracy</i>	-5°C do +55°C	-10°C do +55°C	<i>masa całkowita</i>	1750g
<i>możliwość szlifowania</i>	TAK	TAK		
<i>zasilanie</i>	bateria słoneczna	bateria słoneczna + 2x CR2450		
<i>zgodny z normami</i>	EN379:2003; EN169:2002; EN175:1997	EN379:2003; EN169:2002; EN175:1997		
<i>hełm</i>	ognioodporny polietylen	ognioodporny polietylen		
<i>masa całkowita</i>	420g	510g		

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Zdejmij folie ochronne z wewnętrznej strony filtra oraz zewnętrznej szybki ochronnej.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym dłuższym okresie nieużywania maski należy umieścić filtr samościemniający maski bezpośrednio przed źródłem światła, tak aby jego promienie oświeślały ogniwo słoneczne. Operacja ta ma na celu doładowanie akumulatorów litowych. Dodatkowo w modelu 3728N należy użyć włącznika [ON] wewnątrz przyłbicy.**
- Ustaw stopień zaciemnienia zgodnie z zaplanowanym procesem spawalniczym;
 - w modelu 3620N pokręteł regulacji na zewnątrz przyłbicy
 - w modelu 3728N w trybie MODE [WELD/CUT]; FUNC [Shade]
- Przed rozpoczęciem spawania, filtr ustawiony jest na stopień zaciemnienia DIN 4 i dzięki temu przedmiot obróbki jest widoczny. Filtr automatycznie zaciemni się w momencie rozpoczęcia spawania. Upewnij się, że centralny przełącznik znajduje się w pozycji 'WELDING'. Sprawdź działanie filtra przed spawaniem zapalając przed nim np. Zapałkę.
- Ustaw pozostałe parametry pracy (czułość, czas rozjaśnienia),
- ZAWSZE SPRAWDŹ DZIAŁANIE FILTRA PRZED ROZPOCZĘCIEM SPAWANIA. NIE UŻYWAJ, JEŚLI FILTR NIE DZIAŁA ZADOWALAJĄCO!**
- Przyłbica nieużywana przez 15 minut wyłączy się automatycznie. Nie ma włącznika!
- Regulacja 'SENSITIVITY' służy do ustawienia odpowiedniej czułości filtra samościemniającego. Standardowym położeniem jest położenie środkowe. Zwiększ czułość w przypadku spawania bardzo małym prądem. W przypadku spawania w towarzystwie innych spawaczy filtr może reagować na ich rozbłyski. Aby ograniczyć ich wpływ na działanie Twojej przyłbicy należy zmniejszyć jej czułość.
- NIGDY nie używaj przyłbicy bez zewnętrznej szybki ochronnej! Ewentualne reklamacje filtrów samościemniających ze śladami odprysków spawanych elementów nie będą uwzględniane.**

PIELĘGNACJA

- Przyłbica i filtr powinny być czyszczone typowymi środkami czyszczącymi używanymi w gospodarstwie domowym. Czyść przy pomocy szmatki lub ręcznika papierowego. Nie używaj alkoholu do czyszczenia.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

- Wymiana baterii:
 - model 3620N nie wymaga wymiany baterii,
 - w prawym dolnym narożniku filtra przyłbicy 3728N znajduje się wskaźnik [LOW BATTERY]. W przypadku podświetlenia wskaźnika należy wymienić obie baterie CR2450 znajdujące się w górnych narożnikach filtra. Niezbędny w tym celu będzie demontaż filtra z przyłbicy.

MODUŁ FILTRUJĄCY Z NAWIEWEM

Przyłbice 3620N i 3728N są wyposażone w moduł nawiewu oczyszczonego powietrza do wnętrza maski. Zaleca się stosowanie przyłbicy z filtracją i nawiewem podczas prac spawalniczych wewnątrz małych niewentylowanych pomieszczeń, wewnątrz rurociągów oraz we wszystkich miejscach, gdzie utrudniony dostęp świeżego powietrza może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy spawacza.

PRZED UŻYCIEM

- Ładowanie akumulatora
Podłączyć zasilacz do akumulatora (używać wyłącznie oryginalnego zasilacza!).
Pełne ładowanie akumulatora trwa około 2,5h.
Trwałość akumulatora wynosi około 500 cykli ładowania.
Akumulator musi być ponownie naładowany, jeśli był nieużywany przez co najmniej dwa miesiące.
- Montaż
Odłączyć zasilacz od akumulatora.
Podłączyć akumulator do zespołu wentylatora.
Dopasować długość paska do własnych potrzeb.
Połączyć zespół filtrujący z przyłbicą za pomocą elastycznego węża; najpierw dokręcić wąż do przyłbicy, a następnie podłączyć do zespołu filtrującego.
- Eksploatacja
Przed użyciem przyłbicy akumulator musi być naładowany. Nie wolno używać przyłbicy z rozładowanym akumulatorem, gdyż nie zapewni ona wówczas ochrony przed zapyleniem i szkodliwymi dla zdrowia gazami.
Do pełna naładowany i sprawny akumulator zapewni 8 godzin nieprzerwanej pracy.
Sprawdzić, czy przyłbica nie nosi śladów uszkodzeń oraz czy szybki ochronne są zamontowane po obu stronach filtra samościemniającego.
Ustawić żądane parametry pracy (stopień zaciemnienia, czułość czas zwłoki rozjaśnienia).
Nałożyć przyłbicę, przypiąć do ciała zespół filtrujący i uruchomić nawiew ustalając odpowiedni poziom przepływu powietrza.
Niewielkie szczeliny pomiędzy twarzą lub szyją a jej osłoną są dopuszczalne i ze względu na lekkie nadciśnienie panujące wewnątrz przyłbicy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy.
Po zakończeniu spawania usunąć za pomocą miękkiej ściereczki brud i pył z szybek ochronnych. Zabrać przyłbicę wraz z zespołem filtrującym z miejsca pracy, aby pył nie osadzał się niepotrzebnie na filtrze.
- Ostrzeżenia
Przyłbica 3620N nie jest odpowiednia do cięcia/spawania laserowego lub autogenicznego.
Przyłbica nie stanowi ochrony w środowisku, gdzie zawartość tlenu w powietrzu jest niższa niż 18%.
W przypadku nagłego spadku przepływu powietrza lub uaktywnienia alarmu dźwiękowego modułu nawiewowego, należy bezzwłocznie opuścić miejsce pracy , sprawdzić i usunąć przyczynę awarii.
Nie używać przyłbicy w strefach zagrożenia wybuchem.
- Konserwacja
Po każdym użyciu wyjmij wkład filtra z obudowy i przy pomocy odkurzacza usuń pył z jego otworów wlotowych, jak również z wnętrza obudowy filtra. Przynajmniej raz na 6 miesięcy i zawsze kiedy odczujesz spadek ilości dostarczanego powietrza, należy rozważyć wymianę filtra cząstek stałych na nowy. Skontaktuj się w tym celu ze swoim dostawcą.
Wkład filtra nie może ulec zamoczeniu. Jeśli tak się stanie, należy bezwzględnie wymienić wkład na nowy.

WYMIANA SZYBKIE OCHRONNEJ

W celu zapewnienia wieloletniej bezawaryjnej pracy filtra zabronione jest używanie przyłbicy pozbawionej poliwęglanowych szybek ochronnych. Należy regularnie wymieniać frontową szybkie ochronną,, która ulega naturalnemu zmatowieniu w wyniku uderzania o nią odprysków podczas spawania.

- model 3620N – wyjąć szybkie ochronną na zewnątrz, uwalniając ją z zaczepów przyłbicy; założyć nową szybkie usunąwszy folie ochronne z obu jej powierzchni.
- model 3728N – w celu wymiany szybki ochronnej należy najpierw wymontować filtr samościemniający, a następnie wyjąć szybkie w kierunku wnętrza przyłbicy. Szybka może być wyposażona w dodatkową uszczelkę.

Życzymy Państwu wielu godzin bezpiecznego i komfortowego spawania przy użyciu przyłbicy POWERWELD !